

07-07-2010




Chassisnummer afbakening bij Mercedes-Benz Sprinter

Constructeur: Mercedes-Benz
Model: Sprinter BM90#.6##
Chassisnummer: → R 636764
R 636765 →
A 901274 →

LuK referenties: 415 0239 10 (OM611)
415 0243 10 (OM612)
OE referenties: 611 030 2005
612 030 0705
612 030 1005

In het kader van de technische ontwikkeling, is er een koppeling ontwikkeld die beter tegen thermische belasting bestand is: Dit type koppeling zit gemonteerd op de Mercedes-Benz Sprinter vanaf 03/2004. Door de geometrische verschillen met de oude koppeling is het belangrijk een aantal punten te respecteren:

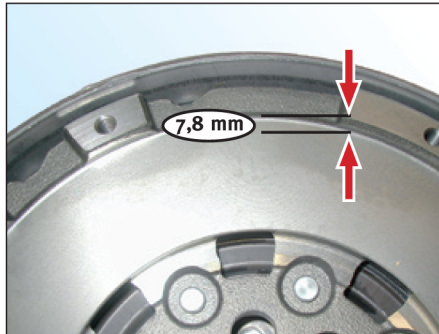

Afb. 1: 415 0148 10 / 415 0151 10
Oorspronkelijk model tweedelig vliegwiel, niet meer beschikbaar.


De diepte van het tweedelige vliegwiel bedraagt 7,8 mm (afb. 1, afstand tussen de twee pijlen).

Gebruik enkel de RepSet:

- 624 3148 09 of
- 624 3148 33

in combinatie met het oude model.

Het is daarom van uiterst belang te weten welk type tweedelig vliegwiel gemonteerd zit, alvorens over te gaan tot het vervangen van de koppeling. Het volstaat niet enkel naar het bouwjaar en model te kijken, het is immers mogelijk dat bij een voertuig met hoge km-stand het al een ander tweedelig vliegwiel heeft gekregen bij een eerdere koppelingswissel.

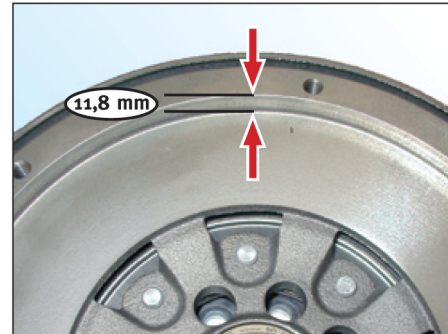

Afb. 2: 415 0239 10/ 415 0243 10
Nieuwe versie tweedelige vliegwiel.

De diepte van het tweedelig vliegwiel bedraagt 11,8 mm (afb. 2, afstand tussen de twee pijlen).

Gebruik enkel de RepSet:

- 624 3182 09 of
- 624 3182 33

in combinatie met het nieuwe model.

Algemeen is het mogelijk het nieuwe koppelingsmodel te monteren op voertuigen tot 03/2004 indien men ook het nieuwe tweedelige vliegwiel monteert.

Het hydraulisch druklager 510 0035 10 of 510 0034 10 kunnen steeds gemonteerd worden.

Opmerking:

De oude koppeling mag niet gemonteerd worden met volgende tweedelige vliegwielen:

- 415 0239 10
- 415 0243 10

De combinatie van het nieuw tweedelig vliegwiel met de oude koppeling veroorzaakt een onmiddellijke nastelling van de koppeling met een slippende of een totaal niet werkende koppeling als gevolg.