



A Tenneco Company

www.gates.com/europe

# 008

28 december  
2005

Technical Bulletin

## K035040/K045040 voor Renault/Jeep 2.1D, TD

**GATES REFERENTIE:**

MERK:

MODEL:

MOTOR:

MOTORCODE:

**K035040 / K045040**

JEEP / RENAULT

Cherokee, Comanche / 18, 20, 21, 25, 30,  
Espace, Fuego, Master, Trafic

2.1 D / TD

52710, 852702, 852750, B210, J8S02, J8S240,  
J8S330, J8S610, J8S612, J8S620, J8S622,  
J8S704, J8S706, J8S708, J8S710, J8S711,  
J8S712, J8S714, J8S736, J8S740, J8S742,  
J8S750, J8S758, J8S772, J8S776, J8S782,  
J8S784, J8S786, J8S788

Onze kits K015040/K025040 zijn niet langer beschikbaar en zijn vervangen door de K035040/K045040. (zie Field Bulletin N° 73 van April 2005)

Hiermee volgen we wat op OES niveau is gebeurd: de oude spanrol (OE ref. 7700722452 - Fig. 1) is niet langer beschikbaar en is vervangen door een nieuwe (OE ref. 7700871169 - Fig. 2).

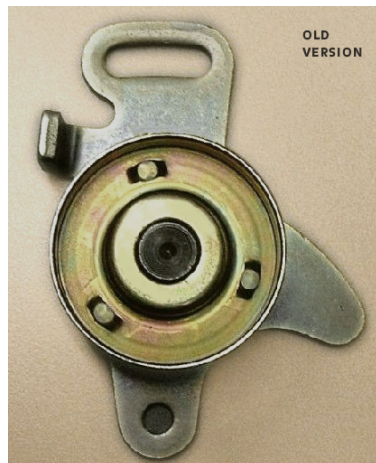


Fig. 1  
OE ref. 7700722452



Fig. 2  
OE ref. 7700871169



Fig. 3

De nieuwe spanrol bestaat uit 2 delen (Fig. 3) die op elkaar geplaatst moeten worden, zoals op Fig. 2 te zien is.



A Tenneco Company

www.gates.com/europe

**# 008**

28 december  
2005

# Technical Bulletin

Het nieuwe systeem is beter dan het oude, dat veerbelast was. Maar al te vaak kwam het voor dat de veer vast kwam te zitten en daardoor niet hard genoeg tegen de bus drukte, welke de basisplaat van de spanrol activeerde.

Omdat er visueel een groot verschil is tussen de oude en de nieuwe spanrol, weten installateurs vaak niet hoe het nieuwe onderdeel gemonteerd moet worden.

Een correcte installatie is mogelijk wanneer onderstaande procedure wordt opgevolgd:

- \* verwijder de oude spanrol
- \* verwijder de oude bus en veer, deze zijn niet meer nodig
- \* installeer de nieuwe spanrol, gebruik makend van de oude bouten
- \* druk de nieuwe spanrol tegen de nieuwe riem totdat deze correct gespannen is, (b.v. gebruik makend van een circlips-tang / seegerringtang indien origineel gereedschap niet beschikbaar is)
- \* blokkeer de spanrolbouten
- \* roteer de motor 2 omwentelingen
- \* controleer de spanning met de STT-1
- \* indien niet OK, span bij, roteer de motor 2 omwentelingen en controleer opnieuw.

Applicaties voor beide kits zijn hetzelfde (zie aangehechte file), er is alleen een verschil in samenstelling:

- K035040: riem 7700663544, spanrol 7700871169  
Komt overeen met OES kit 7701468162
- K045040: riem 7700663544, spanrol 7700871169, meelooprol 7700721690  
Voor een complete system vervanging